

Памятка по проведению окрасочных работ водными материалами.



Условия при проведении работ - Окраска производится при температуре окружающего воздуха от минус 10°C до плюс 35 °C (при распылении) и от минус 10°C до +25°C (при ручном нанесении) и относительной влажности воздуха не выше 80%. Не проводить окрасочные работы под палящим солнцем и во время дождя.



Подготовка поверхности

а. Бетонные основания - окрашиваемая поверхность должна быть ровной, чистой, сухой, без трещин.

б. Деревянные основания - поверхность шлифуется, пыль от шлифовки удаляется. В случае если до нанесения на поверхности было обнаружено поражение (насекомые-вредители, плесень, грибок) необходимо обработать лечебным антисептиком

с. Далее основание грунтуется. Грунт подбирается в зависимости от типа и состояния основания.



Подготовка материала к работе – перед применением состав тщательно перемешивается МИКСЕРОМ до однородного состояния. При необходимости краска может быть разбавлена водой, но не более 10%. ! Колеровка осуществляется универсальными колерами.

НЕ ПЕРЕМЕШИВАТЬ ПАЛКОЙ, АРМАТУРОЙ И ПРОЧИМИ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ!



Окрасочные работы - При пневматическом распылении диаметр сопла должен быть 1,5-1,8 мм. Расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 200-300 мм, давления воздуха 1,5-2,5 кгс/см². Направление распыла факела должно быть перпендикулярно окрашиваемой поверхности.

При безвоздушном распылении расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 300-500 мм, рабочее давление материала 80-150 бар, диаметр сопла распылителя от 0,013 - 0,015 дюйм.

Кисти должны быть с синтетической или смешанной щетиной.

Валики использовать полиакриловые или полиамидные, длина ворса порядка 12 мм.